

BOLETÍN PROBLEM

Solver™

BOLETÍN: 25668

Desgaste prematuro que podría causar la separación de la rótula

1995-2002


Ford, Mercury, Lincoln

PROBLEMA:

Desgaste prematuro que podría causar la separación de la rótula

- El deterioro rápido que se produce en los vehículos de policía y en los taxis por sus condiciones de utilización puede causar el desgaste excesivo de las rótulas originales y de las rótulas de recambio originales así como la separación de la rótula.

DESVIACIÓN LATERAL

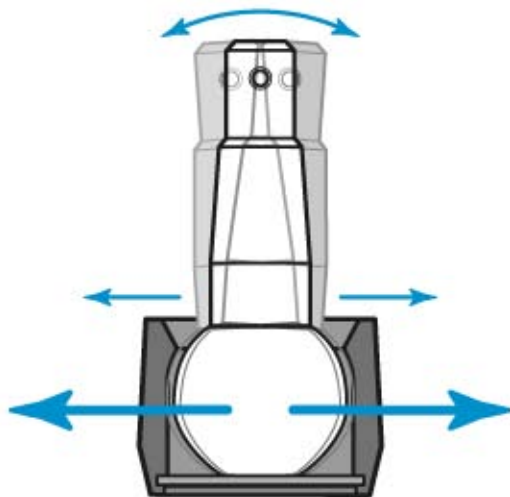

MOVIMIENTO LATERAL DENTRO DE LA CAJA

Año	Marca/Modelo*	N.º de pieza de recambio
'95-'02	Ford Crown Victoria Mercury Grand Marquis Lincoln Town Car	K8685

*Consulte el catálogo para las aplicaciones específicas.

SOLUCIÓN:

Rótula MOOG®



- La pieza K8685 de MOOG se ha concebido para enfrentar las condiciones de utilización de las flotas de vehículos así como de los vehículos particulares.
- El cojinete templado de tipo "gusher" de MOOG utiliza la tecnología de punta del polvo metálico para lograr una durabilidad superior.
- El proceso metalúrgico de vanguardia optimiza la estructura del material de la caja para lograr una resistencia superior.

VENTAJA

- Los materiales superiores de MOOG y el proceso y la fabricación producen una rótula con una resistencia a la ruptura superior en un 60 % al equipo original y a las piezas de recambio.
- El pivote metálico con rótula completa ofrece un movimiento de rotación suave y uniforme de 360° que permite una dirección más sensible.
- El modelo de cojinete totalmente metálico de tipo "gusher" permite que el lubricante entre en las superficies del cojinete, alarga la vida útil de la pieza y permite utilizar la dirección con menos esfuerzo.



Be Car Care Aware™

MOOG
CHASSIS PARTS™

The Problem Solver™

FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS